

муниципальное бюджетное
 общеобразовательное учреждение
 "Средняя общеобразовательная
 школа с.Воздвиженка"
 Уссурийского городского округа
 № 17 № 48
 "17" марта 2020 г.
 692555, Приморский край, г.Уссурийск,
 с.Воздвиженка, ул.Ленинская, 69-А, тел.: 391-835

Заместителю главного
 государственного инспектора
 Уссурийского городского округа
 по пожарному надзору
 капитану внутренней службы
 Снигиреву А.С.

Директор
 МБОУ СОШ с. Воздвиженка
 Е.В. Карпова

В ответ на Ваше Представление №43 от 10 марта 2020 года сообщаем о принятых мерах и сроках устранения нарушенных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Перечень требований пожарной безопасности, отмеченных в Представлении №43 от 10 марта 2020	Принятые меры, срок устранения, примечание
1	К зданию школы не обеспечен подъезд со всех сторон (территория, СП 4.13130.2013 раздел 8 п. 8.1.)	Требуется финансирование. В плане на 2021
2	в коридорах на путях эвакуации допускается размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м. (третий этаж коридор (металлический шкаф), СП 1.13130.2009 п. 4.3.3.);	Устранено. Март 2020
3	в здании отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение. (школа, Правила противопожарного режима в РФ п. 43, СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. п. 7.6 п. 7.6.3. п.7.6.8);	Требуется финансирование в больших объемах.
4	ширина эвакуационных выходов в зданиях школы и дошкольного отделения менее 1,2 метра (эвакуационные выхода 3 этаж 1,04 см. второй этаж 1,08, выход из лестничной клетки 0,78, 0, 85 см, столовая 1,09, детский сад все двери., СП 1.13130.2009 п.8.1.12, 5.2.14);	Требуется финансирование в больших объемах и проведение экспертизы.
5	- на путях эвакуации установлены дополнительные устройства препятствующие свободной эвакуации людей, а также устроены перепады высот (детский сад трубы, столовая деревянный короб выход эвакуационный на улицу (детский сад, Правила противопожарного режима в РФ п. 36 под а);	Требуется финансирование. В плане на 2021
6	высота ступени в лестничном марше более 22 см. (26 см.)(лестничная клетка (рядом с кабинетом воспитателя) , СП 1.13130.2009 п. 4.4.2.);	Требуется проведение экспертизы
7	при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м.(кабинет начальных классов, кабинет физики , СП 5.13130.2009 п.13.15.15.);	Проведена экспертиза проекта по замене пожарной сигнализации, подготовлены документы к аукциону. Срок выполнения работ июль-август 2020

8	на пожарных извещателях установлены пластмассовые колпаки. Устранили в ходе проверки. (кабинет дистанционного обучения, актовый зал , СП 5.13130.2009 п.13.3.1 п. 13.3.3, ст. 83 п. 6 ст. 84 ч. 3 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».);	Устранено в ходе проверки
9	в местах, где имеется опасность механического повреждения на извещателях (линейные), не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания (спорт зал (защита на извещателях) , СП 5.13130.2009 п.13.3.13 ,);	Проведена экспертиза проекта по замене пожарной сигнализации, подготовлены документы к аукциону. Срок выполнения работ июль-август 2020
10	в спортивном зале извещатели (линейные) демонтированы (школа, СП 5.13130.2009 п. 13.5.1, п.13.3.1 п. 13.3.3 СП 5.13130.2009, ст. 83 п. 6 ст. 84 ч. 3 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	Проведена экспертиза проекта по замене пожарной сигнализации, подготовлены документы к аукциону. Срок выполнения работ июль-август 2020
11	на навесном потолке отсутствуют пожарные извещатели. Устранено в ходе проверки. (кабинет дистанционного обучения , СП 5.13130.2009 п. 13.3.16);	Устранено в ходе проверки
12	на стене оборван речевой оповещатель (висит один кабель. Устранено в ходе проверки. (коридор 3-го этажа , СП 3.13130.2009 п. 4.);	Устранено в ходе проверки
13	- настенные речевые оповещатели и звуковой оповещатель располагаются на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее чем 150 мм. (речевые - третий, второй этажи, первый этаж рядом со столовой рядом со столовой кабинет (звуковой) , СП 3.13130.2009);	Проведена экспертиза проекта по замене пожарной сигнализации, подготовлены документы к аукциону. Срок выполнения работ июль-август 2020
14	- горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно не менее 0,5 м. (датчики №№ 36,54, над сценой в актовом зале, спортивные раздевалки, кабинет технологий, коридор 1-го этажа,, в раздевалке, столовая, дошкольное отделение – вторая группа), СП 5.13130.2009 п.13.3.6.)	Проведена экспертиза проекта по замене пожарной сигнализации, подготовлены документы к аукциону. Срок выполнения работ июль-август 2020
15	стены кабинетов, зала отделаны облицовочными материалами класса материала выше КМ1 (актовый зал, мастерская, ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. № 28 ст. 134.);	Требуется финансирование. В плане на 2021
16	Автоматическая установка пожарной сигнализации смонтирована в здании не в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.(несоответствие технического паспорта , проекта по сигнализации с уже существующей планировкой помещений)(детский сад, школа , ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	Проведена экспертиза проекта по замене пожарной сигнализации, подготовлены документы к аукциону. Срок выполнения работ

	пожарной безопасности» ст. 83. п. 1.);	июль-август 2020
17	приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа (школа, СП 5.13130.2009 п. 13.14.5);	Проведена экспертиза проекта по замене пожарной сигнализации, подготовлены документы к аукциону. Срок выполнения работ июль-август 2020
18	кабельные линии пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям (школа, СП 5.13130.2009 п. 13.15.3 ст. 82 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325), ГОСТ 31565-2012);	Проведена экспертиза проекта по замене пожарной сигнализации, подготовлены документы к аукциону. Срок выполнения работ июль-август 2020
19	высота эвакуационного выхода из спорт зала менее 1,9 м. (по факту 1,84)(спорт зал, СП 1.13130.2009 п. 4.2.5);	Требуется финансирование. В плане на 2021
20	ширина дверей из классов менее 0,9 метра (классы, СП 1.13130.2009 п. 8.2.3);	Требуются большие объемы финансирования
21	помещение электрощитовой оборудовать системой АУПТ (электрощитовая дошкольного отделения, СП 1.13130.2009 табл. № А4);	Требуется финансирование. В плане на 2021
22	в лестничных клетках не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц (лестничные клетки (радиатор отопления, трубы) (лестничная клетка, СП 1.13130.2009 п.4.4.4).	Требуется финансирование. В плане на 2021

Директор МБОУ СОШ с. Воздвиженка:



Е.В. Карпова